


物料号 Material NO. 4611110032337

Unit: mm

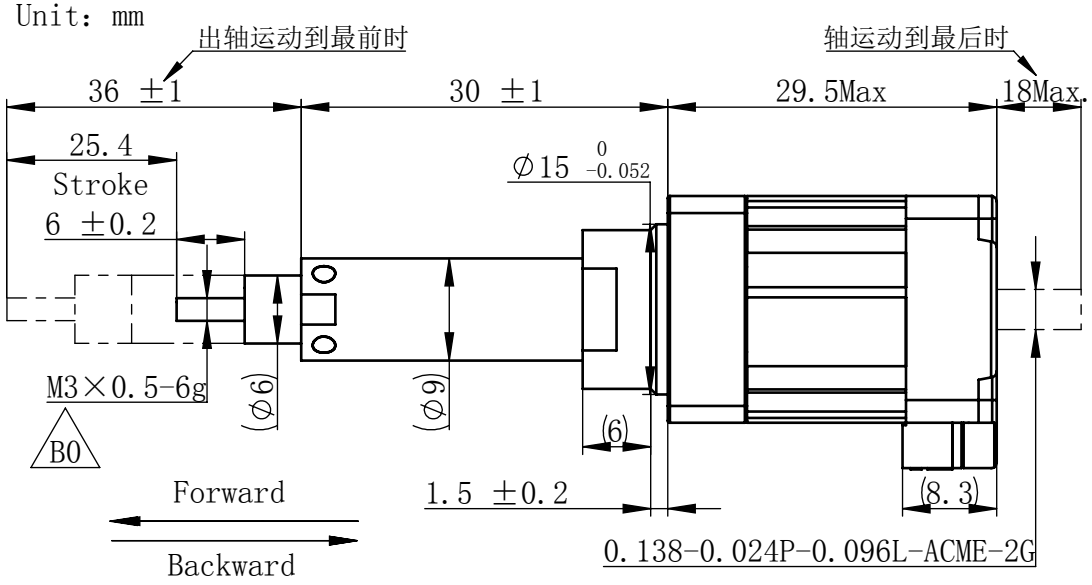

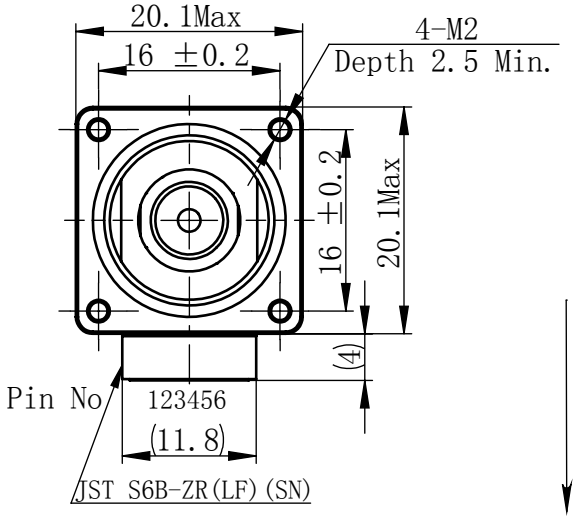

接线图
Wiring Diagram

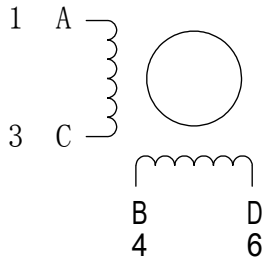

励磁顺序 vs.旋转方向
Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D
1	+	+	−	−
2	−	+	+	−
3	−	−	+	+
4	+	−	−	+


Backward

Forwar

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from mouting side

规格
Specifications

1	相数 Number Of Phase	2
2	步长 Linear Travel/Step	0.012192 mm（1.8° ）
3	额定电压Rated Voltage	4.3 V DC
4	额定电流 Rated Current	0.5 Amp
5	额定推力 Rated Thrust	15 N(@300rpm,rated current)
6	相电阻 Phase Resistance	8.6 ohm±10%（20℃）
7	相电感 Phase Inductance	6.5 mH±20%（1kHz 1V rms）
8	转子惯量 Rotor Inertia	1.6 gcm^2
9	重量 Weight	0.1 Kg
10	绝缘等级 Insulation Class	B(130℃)
11	丝杠直径 Screw Diameter	3.505 mm
12	丝杠导程 Lead	2.4384 mm

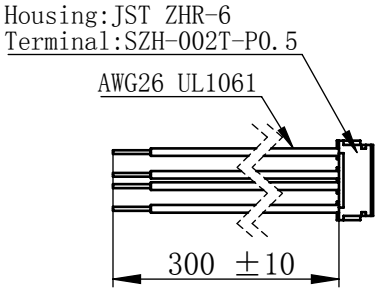

连接器针位vs.引线颜色
Pin No.vs.Lead Wire Colour

Pin No.	颜色 Colour
1	黑 BLA
3	绿 GRN
4	红 RED
6	蓝 BLU

电机标签
Motor label

LEAD SCREW MOTOR
LC081S-E03024-25-S-050
XXXXXXXX

批次号

备注Note:
螺纹丝杆在正常使用过程中，
若有少许粉尘掉落为正常现象。
It's normal phenomenon if there is a little dust fall off when using the lead screw and nut.

版本变更

版本	变更说明	签名	日期
B0	M2-6g==>M3×0.5-6g	杨淑娟	2019/5/27

未标注线性尺寸和公差
Tolerance for linear and dimensions without individuel tolerance indications GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M

未标注形状与位置尺寸公差
Geometrical tolerance for features without individuel tolerance indications GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K

I. 请避免螺母脱离丝杠 Keep nut on screw.
II. 非专业人士请勿拆解电机 Avoide disassembly without qualification.

设计 Design	杨淑娟	2019/5/27
校核 Check		
工艺 Process		
标准化 Standard		
批准 Approve		

First Angle Method

PBC MOONS' 上海市闵行区鸣嘉路168号
上海鸣志派博思自动化技术有限公司 (021)52634688

材料 Material	总图	比例 Scale	1:1
		零件名 Part Name	直线步进电机
		型号 Model NO.	LC081S-E03024-25-S-050
Page 1 of 1		版本 Version	B0
		物料号 Material NO.	4611110032337